

FARADOME®

PRACUJ BEZPIECZNIE NA WYSOKOŚCI

PODEST ROBOCZY AK

2023

INSTRUKCJA
MONTAŻU
I UŻYTKOWANIA
WIEŻ
JEZDNYCH




UWAGA!

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Maksymalne obciążenie podestu 150 kg

Maksymalne obciążenie podestu roboczego 1,5 kN/m²

PODEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Zachować instrukcję i koniecznie przeczytać przed montażem.

Przed każdym użyciem sprawdzić czy wszystkie mocowania są odpowiednio zablokowane, a elementy podestów nie noszą znamion uszkodzeń. Wejście na rusztowanie możliwe wyłącznie od wewnątrz podestu poprzez klapę pomostu roboczego. Na podeście może przebywać 1 osoba.

Górna część podestu musi być umocowana do nieruchomego i odpowiednio wytrzymałego (800N) punktu, za pomocą łączników kotwiących, chyba że zostaną zastosowane stabilizatory rurowe (opcja) dla użycia w pomieszczeniu zamkniętym bez występowania przeciągów czy wiatru.

Montaż i użytkowanie podestu jest dopuszczalne tylko na płaskim, poziomym i dostatecznie nośnym podłożu. Podest może być przesuwany wyłącznie na równym i poziomym podłożu po uniesieniu ramy podstawy od strony stabilizatora poziomego bez kół, tylko powoli i z zachowaniem szczególnej ostrożności. Podczas przesuwania na podeście nie mogą znajdować się ludzie oraz jakiegokolwiek przedmioty. Na konstrukcji nie wolno montować żadnych urządzeń.

Rusztowanie objęte jest roczną gwarancją na wady produkcyjne.



AK 200



AK 400



AK 400
z bortnicami
(opcjonalnie)



UWAGA!

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

PODEST ROBOCZY AK200

Maksymalne obciążenie podestu 150 kg

Maksymalne obciążenie podestu roboczego 1,5 kN/m²

PODEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO


Podest roboczy **AK200** składa się z:

- (a) 2 ram podstawy
- (b) 4 stężeń poziomych - krótkie
- (c) 2 stężeń ukośnych – długie
- (d) 2 stabilizatorów poziomych
- (e) 2 kół transportowych z zamocowaniem
- (f) elementów łącznych (śruby, nakrętki)
- (g) podestu roboczego

Podest roboczy należy montować na 3 szczeblu ramy podstawy (AK200).

Stężenia poziome należy montować dla AK200 bezpośrednio nad 1 i 6 szczeblem licząc od dołu w miejscu wyznaczonym przez otwory w podłużnicach ramy. Stężenia ukośne należy montować do otworów znajdujących się między 1 i 2 szczeblem ramy bocznej oraz 6 i 7 szczeblem ramy bocznej.

Wszystkie stężenia muszą być założone od wewnętrznej strony rusztowania zgodnie ze zdjęciami.

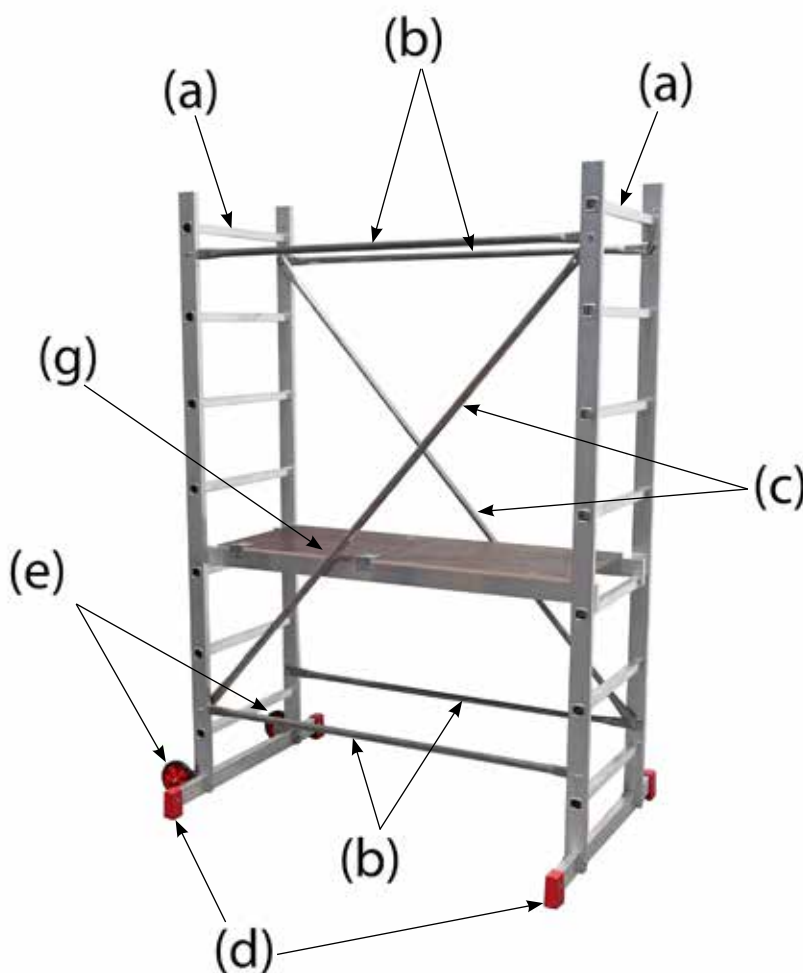


UWAGA!

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

PODEST ROBOCZY AK400

Maksymalne obciążenie podestu 150 kg

Maksymalne obciążenie podestu roboczego 1,5 kN/m²

PODEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

Podest roboczy **AK400** składa się z modułu podstawowego **AK200** oraz modułu końcowego **AK200K**

- I. Moduł podstawowy AK200 (podstawa) składa się z:
 - (a) 2 ram podstawy
 - (b) 4 stężeń poziomych - krótkie
 - (c) 2 stężeń ukośnych – długie 2025 mm
 - (d) 2 stabilizatorów poziomych
 - (e) 2 kół transportowych z zamocowaniem
 - (f) elementów złącznych (śruby, nakrętki)
 - (g) podestu roboczego
- II. Moduł końcowy AK200K składa się z:
 - (h) 2 ram końcowych
 - (i) 2 stężeń poziomych - krótkie
 - (j) 2 stężeń ukośnych – długie 2062 mm
 - (k) elementów złącznych (śruby, nakrętki)


Podest roboczy należy montować na 10 szczeblu licząc od dołu (AK400).

Stężenia poziome należy montować dla AK400 bezpośrednio nad 1, 12 i 13 szczeblem licząc od dołu w miejscu wyznaczonym przez otwory w podłużnicach ramy.

Uwaga: Stężenia ukośne mają różną długość.

Stężenia ukośne należy montować do otworów znajdujących się między 1 i 2 szczeblem ramy bocznej oraz 6 i 7 szczeblem ramy bocznej, a następną parę stężeń ukośnych montujemy między 6 i 7 szczeblem oraz 12 i 13 szczeblem ramy bocznej.

Wszystkie stężenia muszą być założone od wewnętrznej strony rusztowania zgodnie z rysunkami (Wyjątkiem są stężenia ukośne umieszczone między 6 i 7 oraz 12 i 13 szczeblem – te montujemy od strony zewnętrznej).

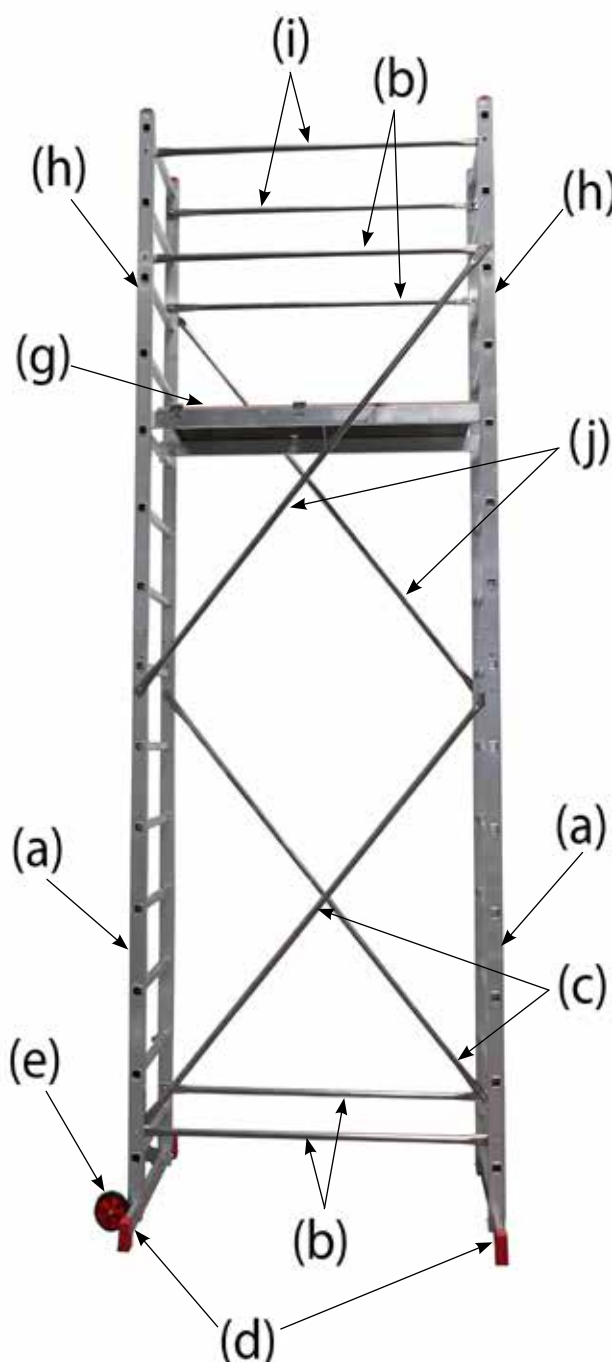

**UWAGA!**


Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

MONTAŻ

Montaż podestu przeprowadzić budując je w poziomie na płaskiej powierzchni, (do łatwego montażu unieść szczyt podestu) a następnie całość podnieść.

Zamontować stabilizatory poziome **(d)** w wycięciach ram podstawy **(a)** przy użyciu śrub M8x70 mm. **(Zdj. 1)** Następnie do ramy podstawy przymocować koła dwiema śrubami M8x75 mm **(e)**. Śruby zabezpieczyć nakrętkami samokontrującymi M8 dokręcając je bez nadmiernej siły aby nie odkształcić profili aluminiowych.

Zdj.1

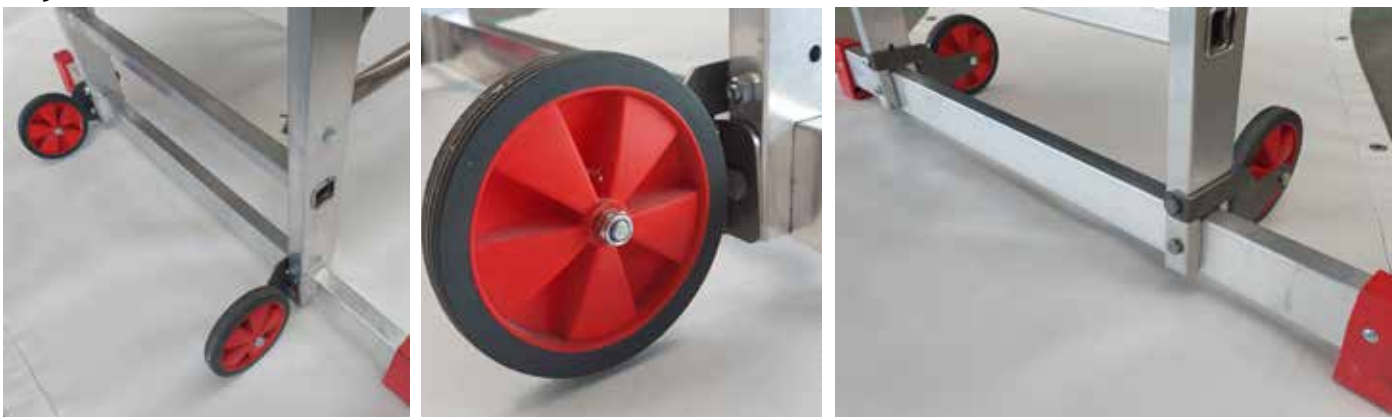

Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób montażu kół, który musi być zgodny z zamieszczonymi zdjęciami. Koła muszą być zamontowane po zewnętrznej stronie ramy, a śruba na której obraca się koło musi być powyżej śruby mocującej koło do profilu ramy **(Zdj. 2)**. Prawidłowo zamontowane koła nie mogą się stykać z podłożem po podniesieniu rusztowania do pozycji pracy (pionowej).



Zdj. 2

Koła transportowe przeznaczone są wyłącznie do przemieszczania konstrukcji i w żadnym przypadku nie mogą brać udziału w przenoszeniu obciążeń roboczych w trakcie eksploatacji.

Po zamocowaniu kół oraz stabilizatorów ramy łączymy przy pomocy stężeń poziomych **(b)** oraz stężeń ukośnych **(c)**. Miejsce mocowania poszczególnych stężeń ukośnych i poziomych są przedstawione na zdjęciach (Strona 3 i 4).

**UWAGA!**

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

MONTAŻ

Uwaga !!! W przypadku montażu **AK200** montujemy

- 2 stężenia poziome (krótsze) montujemy do otworów pomiędzy 1 i 2 szczeblem.
 - 2 stężenia poziome (krótsze) montujemy do otworów pomiędzy 6 i 7 szczeblem.
 - 2 stężenia ukośne (dłuższe) montujemy do otworów pomiędzy 1 i 2 szczeblem z jednej strony, a z drugiej do otworów pomiędzy 6 i 7 szczeblem ramy.
- Pary stężeń ukośnych montujemy naprzemiennie w stosunku do siebie.

Wszystkie stężenia muszą być założone od wewnętrznej strony rusztowania zgodnie z rysunkami.

Po założeniu stężeń, podestu roboczego na 3 szczeblu ramy bocznej oraz łączników kotwiących produkt jest gotowy do użytkowania.

Uwaga !!! W przypadku **AK400** montaż rozpoczynamy od **AK200** (Podstawa):

- 2 stężenia poziome (krótsze) montujemy do otworów pomiędzy 1 i 2 szczeblem.
- 2 stężenia ukośne (dłuższe) montujemy do otworów pomiędzy 1 i 2 szczeblem z jednej strony, a z drugiej do otworów pomiędzy 6 i 7 szczeblem ramy.

Następnie na tak zmontowane **AK200** (Podstawa) nakładamy kolejne elementy **AK200K**, to znaczy 2 ramy boczne i mocujemy śrubami oraz nakrętkami przed wysunięciem. Nałożone ramy łączą kolejno:

- 2 stężenia poziome (krótsze) montujemy do otworów pomiędzy 12 i 13 szczeblem.
- 2 stężenia poziome (krótsze) montujemy do otworów pomiędzy 13 i 14 szczeblem.
- 2 stężenia ukośne (dłuższe) montujemy do otworów pomiędzy 6 i 7 szczeblem z jednej strony, a z drugiej do otworów pomiędzy 12 i 13 szczeblem ramy.

Pary stężeń ukośnych montujemy naprzemiennie w stosunku do siebie.

Wszystkie stężenia muszą być założone od wewnętrznej strony rusztowania zgodnie ze zdjęciami (Wyjątkiem są stężenia ukośne zakładane między 6 i 7 oraz 12 i 13 szczeblem – te zakładamy od strony zewnętrznej).

Do montażu ram bocznych i stężeń przeznaczone są śruby M8x50 z nakrętkami motylkowymi M8.

Podest roboczy montujemy na 10 szczeblu ram bocznych.

Po założeniu stężeń podestu roboczego produkt jest gotowy do użytkowania.



UWAGA!

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

LISTA ELEMENTÓW I AKCESORIA

PODEST ROBOCZY AK200/400

ARTYKUŁ	AK200		AK400
	H2	3 m	5 m
	H1	2 m	4 m
	H	1 m	3 m
ILOŚĆ SZCZEBLI		7	14
SZEROKOŚĆ		0,60 m	
DŁUGOŚĆ		1,40 m	
ELEMENT		ILOŚĆ ELEMENTÓW	
AK200P	moduł podstawowy	1	1
AK200K	moduł końcowy		1
AKPODEST*	podest	1	1

*Wymiary podestu: 0,55 x 1,20 m

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ARTYKUŁ	AKCESORIA
AK.STAB	stabilizator
11.AK	balast
AK.BURTY	bortnice
ANCOR.RAP	łącznik kotwiący



Stabilizatory AK.STAB (Opcjonalnie)



Łącznik kotwiący
ANCOR.RAP
(Opcjonalnie)

GWARANCJA

Karta gwarancyjna (do zachowania)

Rodzaj produktu

Data zakupu

Nazwa klienta

Adres.....

Kod pocztowy.....Miasto.....

Województwo.....Kraj.....

Tel.....Fax.....E-mail.....

Rodzaj działalności lub stanowisko.....

Pieczętka firmy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie zgodnie z art. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Informuję, iż Faraone Poland Sp z o. o. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy na wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Z administratorem można się kontaktować:

- pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
FARAONE POLAND Sp. z o. o.
ul. Prosta 32, Łozienica
72-100 Goleniów

- drogą e-mailową pod adresem: iod@faraone.pl

Warunki gwarancji

1. Faraone Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prosta 32, 72-100 Goleniów, udziela gwarancji na oferowane produkty na okres:

- 12 miesięcy na produkty Akala Linia Hobby,
- 12 miesięcy na produkty specjalne,
- 12 miesięcy na podnośniki - towarowe,
- 24 miesiące na produkty standardowe: drabiny, wieże jezdne i platformy robocze,

2. Gwarancja jest udzielana na następujących warunkach:

2.1. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu produktu przez pierwszego nabywcę, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu wystawionym przez Faraone Poland Sp. z o. o. lub dystrybutora Faraone.

2.2 Gwarancja obejmuje wyłącznie wady produktu wynikające tylko z winy producenta i powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie (ukryte wady produkcyjne materiałowe) pod warunkiem, że:

- produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowany, przechowywany;
- produkt nie był naprawiany przez osoby nieupoważnione, inne niż pracowników lub przedstawicieli Faraone Poland;
- produkt nie był demontowany ani modyfikowany przez osoby nieupoważnione, inne niż pracowników lub przedstawicieli Faraone Poland;
- nie zniszczono (usunięto) oznaczenia z numerem seryjnym produktu.

GWARANCJA

- 2.3. Wadami w rozumieniu polityki gwarancji nie są w szczególności wady wynikłe z : naturalnego zużycia, nadmiernego obciążenia i/lub niewłaściwej eksploatacji, poddaniu na ekspozycje środków chemicznych lub dużej wilgotności, a także będące następstwami klęsk żywiołowych (siły natury), lub wynikające z uszkodzeń mechanicznych (w tym mających związek z transportem produktu).
- 2.4. Maksymalna odpowiedzialność Faraone Poland z tytułu gwarancji, a także ogólna odpowiedzialność odszkodowawcza związana z dostawą wadliwego produktu nie może przekroczyć ceny zakupu u Gwaranta, w związku z którym wniesiono roszczenie. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej Gwaranta.
- 2.5. Kupujący traci uprawnienie z tytułu gwarancji w przypadku:
- stosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami, instrukcją obsługi lub zasadami korzystania;
 - wykonania napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych przez osoby inne niż Gwarant;
 - nieprawidłowego przechowywania produktu lub jego nieprawidłowej konserwacji;
- 2.6. Kupujący może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych pod warunkiem, że:
- dokonał zgłoszenia gwarancyjnego w formie przewidzianej w warunkach gwarancji;
 - przedstawił Gwarantowi dowody nabycia produktu;
 - zgłosił Faraone Poland w formie pisemnej wadę wyrobu w okresie obowiązywania gwarancji, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia ujawnienia wady;
 - zgłosił szczegółowy opis okoliczności powstania wady;
 - reklamowany produkt posiada cechy umożliwiające jego identyfikację, jako wyrobu pochodzącego od Faraone Poland.
- 2.7. Karta Gwarancyjna jest uważana za ważną, jeśli zawiera: dowód zakupu.
- 2.8. W przypadku uznania reklamacji Faraone Poland według własnego wyboru dokonuje naprawy bądź wymiany wadliwego produktu (jego części), chyba, że Strony w odrębnym porozumieniu postanowią inaczej.
- 2.9. W przypadku wymiany całości lub części produktu objętego gwarancją wadliwa część produktu jest własnością Faraone Poland i musi zostać zwrócona Faraone Poland na jego żądanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wymiany.
- 2.10. W razie dokonania bezpodstawnego zgłoszenia gwarancyjnego, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia podniesionych przez Faraone Poland z tego tytułu kosztów.
- 2.11. Faraone Poland zobowiązuje się dokonać diagnozy uszkodzenia i ustalić sposób usunięcia usterki/naprawy, zgodnie z: „Regulaminem napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych” znajdującym się na stronie www.faraone.pl > DO POBRANIA > WARUNKI GWARANCJI/REGULAMIN NAPRAW GWARANCYJNYCH I POGWARANCYJNYCH.
- 2.12. Zgłoszenia gwarancyjne mogą być składane wyłącznie w postaci wypełnionego formularza Zgłoszenia Naprawy znajdującego się na stronie www.faraone.pl > USŁUGI > FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAPRAWY
- 2.13. Produkt wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać Faraone Poland lub przesłać po wcześniejszym uzgodnieniu z Faraone Poland. Koszty przesyłki do Faraone Poland po stronie wysyłającego.
- Faraone Poland zwróci koszty przesyłki do wysokości:
- 80 złotych netto dla produktów o długości do 3 metrów;
 - 200 złotych netto dla produktów powyżej 3 metrów długości.

GWARANCJA

- 2.14. Gwarancja jest ofertowa dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe przepisy prawa w tym nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumentów.
- 2.15. Wykonane przez Faraone Poland świadczenia gwarancyjne nie skutkują przedłużeniem ani odnowieniem gwarancji, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania art. 581 Kodeksu cywilnego.
- 2.16. Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

SERWIS I KONTROLE

Dodatkowe usługi



SERWIS

Produkty Faraone Poland są wytwarzane w oparciu o ściśle określone normy i przepisy zapewniające maksymalne bezpieczeństwo osób wykonujących prace na wysokości. Trzeba pamiętać, że to bezpieczeństwo musi być zachowane w trakcie całego użytkowania sprzętu. Użytkownicy powinni, cyklicznie dokonywać przeglądów, a przede wszystkim właściwie użytkować poszczególne produkty. W przypadku stwierdzenia zużycia poszczególnych elementów eksploatacyjnych należy dokonywać koniecznych napraw przez upoważniony serwis.

Więcej informacji
o naprawach gwarancyjnych
i pogwarancyjnych



OKRESOWE KONTROLE TECHNICZNE

Wg Dyrektywy 2009/104/WE dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy. Pracodawca zobowiązany jest poddawać okresowym kontrolom sprzęt narażony na działania powodujące usterki oraz rejestrować i przechowywać wyniki tych kontroli.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

Więcej informacji
o przepisach i kontrolach



FARAONE POLAND Sp. z o.o.

ul. Prosta 32, Łozienica

72-100 Goleniów

tel.: +48 91 579 03 90

e-mail: info@faraone.pl

www.faraone.pl